[K9K]

DTC P2269 CAPTEUR DE DETECTION DE PRESENCE D'EAU DANS LE CARBU-**RANT**


BBS00JWE

Logique de diagnostic de bord

Retour à la page d'origine

N° de DTC	Nom du diagnostic de défaut	Cause possible
P2269	CONDITION DE PRESENCE D'EAU DANS LE CARBURANT	 Faisceau ou connecteurs (Le circuit du capteur est ouvert ou en court-circuit.) Capteur d'eau dans le carburant

[K9K]

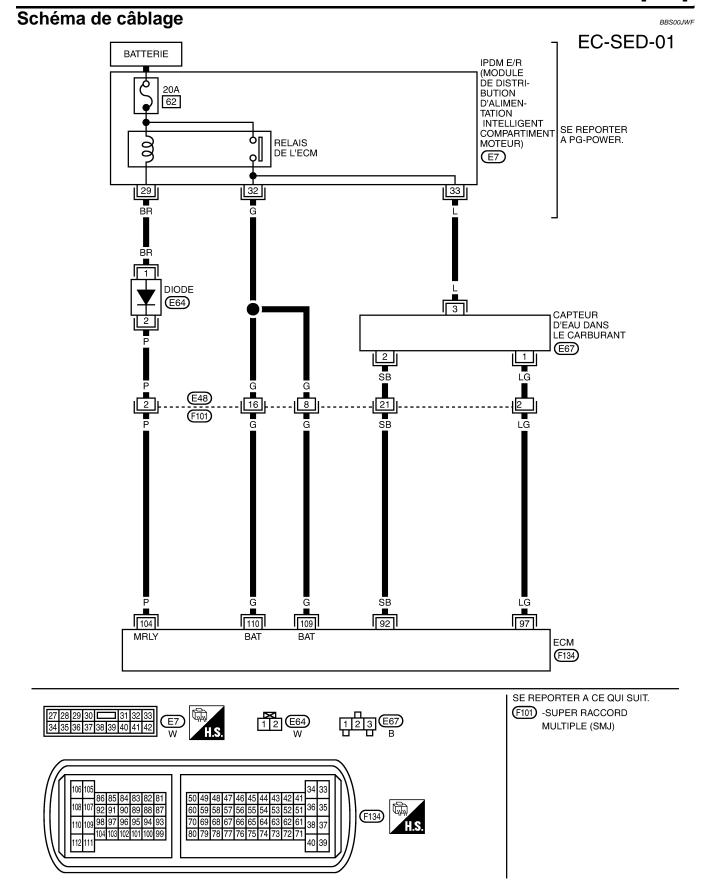

MBWA2006E

[K9K]

Procédure de diagnostic

1. VERIFIER LES BRANCHEMENTS DE LA MISE A LA MASSE

BBS00JWG

- 1. Tourner le contact d'allumage sur OFF.
- 2. Desserrer et resserrer la vis de masse de carrosserie. Se reporter à <u>EC-1797, "Inspection de la masse".</u>

Oui ou Non

Oui >> PASSER A L'ETAPE 2.

MAUVAIS >> Réparer ou remplacer les branchements de mise à la masse.


2. VERIFIER LE CIRCUIT D'ALIMENTATION ELECTRIQUE DU CAPTEUR D'EAU DANS LE CARBU-RANT

- 1. Débrancher le connecteur de faisceau de capteur d'eau dans le carburant.
- 2. Tourner le contact d'allumage sur ON.
- 3. Vérifier la tension entre la borne 3 du capteur d'eau dans le carburant et la masse avec CONSULT-II ou le testeur.

Tension: environ 5,0 V

BON ou MAUVAIS

BON >> PASSER A L'ETAPE 4. MAUVAIS >> PASSER A L'ETAPE 3.

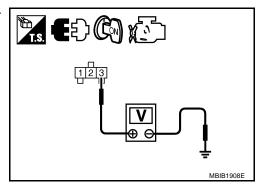

3. DETECTER LA PIECE DEFECTUEUSE

Vérifier les points suivants.

- Connecteur E7 de l'IPDM E/R
- Continuité du faisceau entre l'IPDM E/R et le capteur d'eau dans le carburant
 - >> Réparer les faisceaux ou les connecteurs en circuit ouvert ou en court-circuit avec la masse ou l'alimentation.

4. VERIFIER QUE LE CIRCUIT DE SIGNAL DU CAPTEUR DE TEMPERATURE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT MOTEUR N'EST PAS OUVERT NI EN COURT-CIRCUIT

- Tourner le contact d'allumage sur OFF.
- 2. Débrancher le connecteur de faisceau de l'ECM.
- 3. Vérifier la continuité du faisceau entre la borne 2 du capteur d'eau dans le carburant et la borne 92 de l'ECM, et entre la borne 1 du capteur d'eau dans le carburant et la borne 97 de l'ECM. Se reporter au schéma de câblage.

Il doit v avoir continuité.

4. Vérifier également que le faisceau n'est pas en court-circuit avec la masse ni avec l'alimentation.

BON ou MAUVAIS

BON >> PASSER A L'ETAPE 6.

MAUVAIS >> PASSER A L'ETAPE 5.

[K9K]

5. DETECTER LA PIECE DEFECTUEUSE

Vérifier les points suivants.

- Connecteurs de faisceau E48, F101
- Continuité du faisceau entre l'ECM et le capteur d'eau dans le carburant
 - >> Réparer les faisceaux ou les connecteurs en circuit ouvert ou en court-circuit avec la masse ou l'alimentation.

6. VERIFIER SI L'INCIDENT EST INTERMITTENT

Se reporter à <u>EC-1790, "DIAGNOSTIC DES DEFAUTS POUR UN INCIDENT INTERMITTENT".</u>
<u>BON ou MAUVAIS</u>

BON >> Remplacer le capteur d'eau dans le carburant.

MAUVAIS >> Réparer ou remplacer.